

## 欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 06 周 (02.06-02.10)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 46 例产品，通报产品主要为纺织服装/时尚配件，占有通报的 30%。

纺织服装的主要通报危害类型为勒伤。

本周中国产品被通报量最高，共计 29 例，占全部通报的 63.04%。




### 产品通报类型表

| 产品类型/期 | 电子电器/设备 | 纺织服装/时尚配件 | 玩具  | 灯串  | 机动车 | 机械  | 其他  |
|--------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 第 06 期 | 6 例     | 14 例      | 5 例 | 9 例 | 1 例 | 2 例 | 9 例 |

### 危险类型表

| 危险类型/期 | 电击   | 化学风险 | 着火危险 | 人身伤害 | 勒伤危险 | 窒息  | 健康威胁 |
|--------|------|------|------|------|------|-----|------|
| 第 06 期 | 15 例 | 4 例  | 10 例 | 2 例  | 10 例 | 4 例 | 1 例  |

### 中国通报情况详表 (中国有 1 例违法欧盟 REACH 法规)

| 通报国    | 通报产品   | 通报原因  | 实施措施              | 照片  |
|--------|--|---|-------------------|---|
| 1. 西班牙 | 类型: 纺织服装/时尚配件<br>产品: 圣诞节带灯光头饰<br>品牌: ITC<br>来源: 中国 | 窒息<br>玩具使用的电池装置容易被打开而脱落; 而且整个玩具的尺寸较小, 儿童可能是常用人群; 脱落的小部件有可能被儿童放入口中并吞入造成窒息危险。 | 当局责令下架            |  |
| 2. 西班牙 | 类型: 纺织服装/时尚配件<br>产品: 圣诞节带灯光头饰<br>品牌: ITC<br>来源: 中国 | 窒息<br>玩具使用的电池装置容易被打开而脱落; 而且整个玩具的尺寸较小, 儿童可能是常用人群; 脱落的小部件有可能被儿童放入口中并吞入造成窒息危险。 | 当局责令下架            |  |
| 3. 法国  | 类型: 机械<br>产品: 绿篱机<br>品牌: Sterwins<br>来源: 中国        | 电击<br>产品的保护盖子容易断裂、脱落, 剩下的带电部分易被人体接触。产品不符合机械指令和 EN 60745。                    | 经销商停止销售并自愿召回、销毁存货 |  |

|           |  |   |                          |   |
|-----------|--|---|--------------------------|---|
| 4. 法国     | <p>类型: 机械</p> <p>产品: 角磨机</p> <p>品牌: Technipro</p> <p>来源: 中国</p>        | <p>电击</p> <p>角磨机的后把手容易脱落, 使用者容易接触到内部电线, 造成电击危险。产品不符合机械指令和 EN 60745。</p>   | <p>经销商停止销售并自愿召回、销毁存货</p> |    |
| 5. 西班牙    | <p>类型: 电子电器/设备</p> <p>产品: 插塞式接合器</p> <p>品牌: F-Tec</p> <p>来源: 中国</p>    | <p>电击</p> <p>产品的主要问题在于:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 仅供 2 级设备使用的插座也可让 1 级设备插入</li> <li>• 当插座的一个插脚插入时, 另一个插脚易被接触到</li> <li>• 缺乏正确的保护门设置</li> </ul> <p>产品不符合 UNE 20315。</p>             | <p>当局责令撤架</p>            |    |
| 6. 意大利    | <p>类型: 其他</p> <p>产品: 纹身用针</p> <p>品牌: 未知</p> <p>来源: 中国</p>              | <p>健康威胁</p> <p>没有明确指出产品使用消毒步骤的正确说明的标签。不符合相关国家法规。</p>  | <p>海关拒绝进口</p>            |    |
| 7. 西班牙    | <p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 儿童卫衣</p> <p>品牌: Lordling</p> <p>来源: 中国</p> | <p>勒伤</p> <p>衣服上的兜帽及颈部的抽绳不合格, 儿童容易被勒伤; 产品不符合 EN 14682</p>   | <p>当局责令撤架</p>            |   |
| 9. 英国     | <p>类型: 其他</p> <p>产品: 电子烟组件</p> <p>品牌: 未知</p> <p>来源: 中国</p>             | <p>电击及火灾</p> <p>产品的主要问题在于:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 绝缘性能不够</li> <li>2. 外壳缺乏弹性</li> <li>3. 无法承受可预见的超负荷</li> <li>4. 插脚(针)尺寸不合格</li> </ol> <p>产品不符合 LVD 指令和 EN 61558 及 BS 1363。</p> | <p>自愿召回</p>              |  |
| 16. 斯洛文尼亚 | <p>类型: 灯串</p> <p>产品: 灯串</p> <p>品牌: Crystal Light</p> <p>来源: 中国</p>     | <p>电击</p> <p>产品的主要问题在于:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品表面的机械强度不够</li> <li>2. 电线与闪光装置接触不良</li> <li>3. 内部电线的横断面积不够</li> </ol> <p>产品不符合 LVD 指令和 EN 60598</p>                            | <p>海关拒绝进口</p>            |  |
| 18. 斯洛文尼亚 | <p>类型: 纺织服装/时尚配件</p> <p>产品: 儿童卫衣</p> <p>品牌: Ativo</p> <p>来源: 中国</p>    | <p>勒伤</p> <p>主要问题在于兜帽的拉绳违反了 EN 14682</p>  | <p>自愿撤架</p>              |  |

|           |   |  |        |   |
|-----------|---|--|--------|---|
| 20. 斯洛文尼亚 | 类型: 纺织服装/时尚配件<br>产品: 儿童卫衣<br>品牌: J&B<br>来源: 中国    | 勒伤<br>主要问题在于兜帽和颈部的拉绳违反了 EN 14682   | 自愿撤架   |    |
| 21. 斯洛文尼亚 | 类型: 灯串<br>产品: 灯串<br>品牌: 未知<br>来源: 中国              | 电击<br>由于闪光装置的外壳容易裂开、裸露的电线易被人接触到; 引起电击危险。产品不符合 LVD 指令和 EN 60598。  | 海关拒绝进口 |    |
| 28. 英国    | 类型: 电子电器/设备<br>产品: 微波炉<br>品牌: Sanyo<br>来源: 中国     | 电击<br>微波炉内部间隙不足导致产品按钮自我启动  | 自愿召回   |    |
| 30. 英国    | 类型: 玩具<br>产品: 塑料娃娃<br>品牌: 未知<br>来源: 中国            | 窒息、化学危害、人身伤害<br>1. 娃娃的眼睛部件易脱落, 被误食, 造成窒息<br>2. 玩具的电池箱容易脱出, 易造成化学危险<br>3. 玩具内含有的金属线利边易形成人身伤害。<br>产品不符合玩具安全指令和 EN 71-1 | 海关拒绝进口 |    |
| 31. 德国    | 类型: 其他<br>产品: 时尚手表表带<br>品牌: 未知<br>来源: 中国          | 化学伤害<br>表带含有 5.1mg/kg 的六价铬; 且该产品使用时是与皮肤长期直接接触的。六价铬是毒性、致癌物质; 并且具有潜在的高度致敏性。不符合相关国家法规。                                  | 自愿召回   |  |
| 32. 西班牙   | 类型: 玩具<br>产品: 警察系列玩具<br>品牌: Best Style<br>来源: 中国  | 窒息<br>该产品内含易脱落的小部件, 恐被儿童误吞, 造成窒息危险。不符合 EN 71-1   | 当局责令撤架 |  |
| 33. 西班牙   | 类型: 电子电器/设备<br>产品: 插塞式接合器<br>品牌: F-Line<br>来源: 中国 | 电击<br>产品的主要问题在于:<br>• 仅供 2 级设备使用的插座也可让 1 级设备插入<br>• 当插座的一个插脚插入时, 另一个插脚易被接触到<br>• 缺乏正确的保护门设置<br>产品不符合 UNE 20315。      | 当局责令撤架 |  |
| 34. 西班牙   | 类型: 玩具<br>产品: 启蒙字母拼垫<br>品牌: Ludma<br>来源: 中国       | 窒息<br>该产品内含易脱落的小部件, 恐被儿童误吞, 造成窒息危险。不符合 EN 71-1   | 当局责令撤架 |  |

|           |  |  |        |   |
|-----------|--|--|--------|---|
| 35. 西班牙   | <p>类型：电子电器/设备</p> <p>产品：插塞式接合器</p> <p>品牌：Busor</p> <p>来源：中国</p>          | <p>电击</p> <p>接合器的侧面接地设施不具有足够的弹性以至于无法保证提供插塞的侧面接地实施以足够的压力。产品不符合 UNE20315。</p>  | 当局责令撤架 |    |
| 37. 西班牙   | <p>类型：玩具</p> <p>产品：塑料玩具</p> <p>品牌：Insect</p> <p>来源：中国</p>                | <p>化学危害</p> <p>产品含有 0.8%DEHP、5%DINP；不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p> | 当局责令撤架 |    |
| 38. 德国    | <p>类型：纺织服装/时尚配件</p> <p>产品：女鞋</p> <p>品牌：Buffalo London</p> <p>来源：中国</p>   | <p>化学伤害</p> <p>鞋子内衬和鞋垫含有 67mg/kg 的六价格。六价格是一种感光物质并且具有致敏性。</p>   | 自愿召回   |    |
| 39. 斯洛文尼亚 | <p>类型：灯串</p> <p>产品：灯串</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>                      | <p>电击</p> <p>闪光装置的外壳易裂开、相连的电线易脱落，造成点击危险。产品不符合 LVD 指令和 EN 60598 标准。</p>   | 海关拒绝进口 |   |
| 40. 法国    | <p>类型：电子电器/设备</p> <p>产品：滚筒式烘干机</p> <p>品牌：Carrefour Home</p> <p>来源：中国</p> | <p>火灾</p> <p>产品程序设计不良易导致火灾。产品不符合 LVD 指令。</p>   | 自愿召回   |  |
| 41. 法国    | <p>类型：电子电器/设备</p> <p>产品：滚筒式烘干机</p> <p>品牌：Bluesky</p> <p>来源：中国</p>        | <p>火灾</p> <p>产品程序设计不良易导致火灾。产品不符合 LVD 指令。</p>   | 自愿召回   |  |

|           |   |   |        |   |
|-----------|---|---|--------|---|
| 42. 斯洛文尼亚 | 类型：灯串<br>产品：灯串<br>品牌：未知<br>来源：中国                | 电击<br>产品的主要问题在于：<br>1. 产品表面的机械强度不够<br>2. 电线与闪光装置接触不良<br>3. 内部电线的横断面积不够<br>4. 防水性能不良<br>产品不符合 LVD 指令和 EN 60598 | 海关拒绝进口 |    |
| 43. 斯洛文尼亚 | 类型：灯串<br>产品：灯串（100L LED）<br>品牌：未知<br>来源：中国      | 电击<br>产品的主要问题在于：<br>1. 产品表面的机械强度不够<br>2. 电线与闪光装置接触不良<br>3. 内部电线的横断面积不够<br>产品不符合 LVD 指令和 EN 60598              | 海关拒绝进口 |    |
| 44. 斯洛文尼亚 | 类型：灯串<br>产品：灯串（180 LED Light）<br>品牌：未知<br>来源：中国 | 电击<br>产品的主要问题在于：<br>1. 产品表面的机械强度不够<br>2. 电线与闪光装置接触不良<br>3. 内部电线的横断面积不够<br>产品不符合 LVD 指令和 EN 60598              | 海关拒绝进口 |    |
| 45. 斯洛文尼亚 | 类型：灯串<br>产品：灯串<br>品牌：Lios<br>来源：中国              | 电击<br>产品的主要问题在于：<br>1. 插脚接触不良、带电电线易被接触到<br>2. 防水性能不良<br>产品不符合 LVD 指令和 EN 60598                                | 海关拒绝进口 |  |
| 44. 斯洛文尼亚 | 类型：灯串<br>产品：灯串（180 LED Light）<br>品牌：未知<br>来源：中国 | 电击<br>产品的主要问题在于：<br>1. 产品表面的机械强度不够<br>2. 电线与闪光装置接触不良<br>3. 内部电线的横断面积不够<br>产品不符合 LVD 指令和 EN 60598              | 海关拒绝进口 |  |

信息来源：[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create\\_rapex.cfm?rx\\_id=423](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=423)

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司

瑞旭技术——您值得信赖的合作伙伴