

欧盟非食品快速预警系统通报 2012 年第 15 周 (04.09-04.13)

本周 RAPEX 预警通报共涉及 24 例产品，通报产品主要为电子电器产品，占有通报的 50%。

电子电器产品的主要通报危害类型为电击、灼伤及火灾。

本周中国产品被通报量最高，共计 21 例，占全部通报的 87.5%。

▶ 产品通报类型表

产品类型/期	电子设备	纺织服装	玩具	打火机	防护设备	机动车	激光产品
第 15 期	12 例	2 例	4 例	2 例	1 例	2 例	1 例

▶ 危险类型表

危险类型/期	电击	电击及火灾	化学伤害	着火危险	勒伤及人身伤害	人身伤害	人身伤害及化学伤害	视力伤害
第 15 期	7 例	3 例	2 例	7 例	2 例	1 例	1 例	1 例

▶ 中国通报情况详表 (其中 3 例违反 REACH 法规)

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
1. 芬兰	类型: 光设备 产品: LED 灯管 品牌: Ledtek 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于带电部件和可接触金属部件之间的绝缘性不佳, 造成电击。产品不符合 LVD 指令和 EN 60968。	当局责令召回	
2. 保加利亚	类型: 电子电气设备 产品: 导线延长线 品牌: Makalon 来源: 中国	电击及火灾 产品的主要问题在于: • 抗绝缘性不佳 • 耐热性不佳 • 导线终端未用螺丝固定 产品不符合 LVD 指令和 EN60884。	当局责令撤架	
3. 保加利亚	类型: 电子电气设备 产品: 导线延长线 品牌: Makalon 来源: 中国	火灾 产品的主要问题在于: • 耐热性不佳 • 导线终端未用螺丝固定 产品不符合 LVD 指令和 EN60884。	当局责令撤架	

4. 西班牙	<p>类型：电子电器/设备</p> <p>产品：灯串</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>产品的主要问题在于闪光标灯未能牢固的连于灯串上，导线在受到张力时容易脱落、暴露。产品不符合 LVD 指令和 EN60598。</p>	当局责令撤架	
5. 西班牙	<p>类型：电子电器/设备</p> <p>产品：灯串</p> <p>品牌：V&F</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>产品的主要问题在于闪光标灯未能牢固的连于灯串上，导线在受到张力时容易脱落、暴露。产品不符合 LVD 指令和 EN60598。</p>	当局责令撤架	
6. 德国	<p>类型：防护设备</p> <p>产品：工作手套</p> <p>品牌：Ulith</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学伤害</p> <p>袖口的黄色针线缝含有 138mg/kg 的对氨基偶氮苯。产品不符合 REACH 法规和个人防护设备指令。</p>	进口商自愿向消费者召回	
7. 法国	<p>类型：电子电器/设备</p> <p>产品：油炸锅</p> <p>品牌：Carrefour Home</p> <p>来源：中国</p>	<p>灼伤</p> <p>产品主要问题在于过热；不符合 LVD 指令和 EN60335。</p>	自愿向消费者召回	
9. 塞浦路斯	<p>类型：打火机</p> <p>产品：打火机</p> <p>品牌：未知</p> <p>来源：中国</p>	<p>灼伤及火灾</p> <p>产品的主要问题在于对儿童尤其是对 51 个月年龄段左右的儿童未有防开启装置；产品不符合 2006/502/EC 决议。</p>	当局责令撤架	
10. 芬兰	<p>类型：电子电器产品</p> <p>产品：防盗器</p> <p>品牌：Steel Mate</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>产品的主要问题在于带电部件可能被人体接触到。产品不符合 LVD 指令和 EN60950。</p>	当局责令向消费者召回	
11. 英国	<p>类型：激光指示棒</p> <p>产品：激光指示棒</p> <p>品牌：Sky or unbranded</p> <p>来源：中国</p>	<p>视力损伤</p> <p>该批激光指示棒的光源等级在 3B~4 之间，对视力照成很严重的伤害。</p>	当局责令撤架并没收不合格产品。	
12. 德国	<p>类型：玩具</p> <p>产品：洋娃娃</p> <p>品牌：lovely style!</p> <p>来源：中国</p>	<p>化学伤害</p> <p>洋娃娃的各部位含有 2.2%~32.3% 不等量的 DEHP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP；尤其的，当上述产品可放入口中时，DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。</p>	当局责令撤架并没收不合格产品	
13. 英国	<p>类型：电子电器/设备</p> <p>产品：加热器</p> <p>品牌：Kingavon</p> <p>来源：中国</p>	<p>电击</p> <p>产品的主要问题在于；</p> <ul style="list-style-type: none"> •使用中外层塑料变得可塑性柔软，通过通风口有可能接触到带电部件 • 	当局责令撤架	

		产品不符合 LVD 指令和 EN60335		
14. 斯洛文尼亚	类型: 电子电器/设备 产品: 灯串 品牌: Multifunction 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于: • 灯串的电线没有牢固的连接在开关装置上 • 开关装置的机械张力不够 产品不符合 LVD 指令和 EN60598。	当局责令禁售	
15. 匈牙利	类型: 电子电器/设备 产品: 水晶灯 品牌: Globo 来源: 中国	电击 产品的问题在于水晶灯灯座容易掉落、玻璃灯碎裂, 带电部件容易被人体接触到。产品不符合 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架	
16. 匈牙利	类型: 纺织服装/时尚设备 产品: 儿童夹克 品牌: Hong 来源: 中国	勒伤及人身伤害 产品的主要问题在于兜帽的抽绳设计过长, 绳子有可能缠绕在运动器材上, 如果儿童身高无法自行解脱缠绕, 会被挂住束缚, 造成勒颈危险。 产品不符合 EN 14682。	当局责令撤架	
18. 匈牙利	类型: 电子电器/设备 产品: 吹风机 品牌: Scarlett 来源: 中国	电击 产品的主要问题在于: • 在没有外力作用的情况下, 电吹风的透明挡风板容易脱落, 导致电热丝的保护层掉落, 使得带电部分 (电热丝等) 被人接触到, • 导体电缆的横截面积不够 • 系缆处不具有抗拉性	海关拒绝进口	
20. 芬兰	类型: 玩具 产品: 警械玩具 品牌: Police new set 来源: 中国	人身伤害及化学伤害 产品的主要问题在于: • 套装中的太阳镜玻璃容易碎裂, 产生的玻璃碎片产生危险利边, 弄伤眼睛; 不符合 EN71-1 • 塑料吸盘含有 14% 的 DEHP、7.7% 的 DINP、2% 的 DBP。不符合欧盟 REACH 法规。法规要求所有玩具及儿童护理产品禁用邻苯中的 DEHP、DBP、BBP; 尤其的, 当上述产品可放入口中时, DINP、DIDP、DNOP 亦被禁用。	海关拒绝进口	
21. 芬兰	类型: 玩具 产品: 玩具假发 品牌: Fashion Wig 来源: 中国	灼伤及火灾 产品的阻燃性能不合格, 不符合 EN71-2 指令。	海关拒绝进口	
22. 芬兰	类型: 玩具 产品: 玩具假发 品牌: Tinsel Wig 来源: 中国	灼伤及火灾 产品的阻燃性能不合格, 不符合 EN71-2 指令。	海关拒绝进口	

23. 斯洛文尼亚	类型：打火机 产品：打火机 品牌：KKK 来源：中国	灼伤及火灾 打火机对儿童没有防打开装置，产品不符合2006/502/EC 决议。	当局责令撤架	
24. 芬兰	类型：电子电器产品/设备 产品：音箱 品牌：HIFI+ 来源：中国	电击及火灾 产品的主要问题在于一二级电压之间的绝缘性能不够，故障状态下变压器绝缘融化。产品不符合LVD 指令和 EN60065。	自愿向消费者召回	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=432

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司