

欧盟非食品快速预警系统通报 2013 年第 7 周（02.18-02.22）

本周 RAPEX 预警通报共涉及 19 例产品，通报产品主要为灯串和机动车辆，两类产品均占通报总量的 21.1%。

灯串的主要通报危害类型为电击；机动车辆的主要通报危害类型为着火危险和人身伤害。

本周中国产品被通报量最高，共计 10 例，占全部通报的 52.6%。

➤ 产品通报类型表

产品类型/期	灯串	机动车	纺织服装	玩具	电子电气设备	通信设备	化妆品	运动器械	休闲船只
第 7 期	4 例	4 例	3 例	2 例	2 例	1 例	1 例	1 例	1 例

➤ 危险类型表

危险类型/期	化学风险	电击	呛噎	勒伤	人身伤害	着火危险
第 7 期	2 例	6 例	1 例	3 例	3 例	4 例

➤ 中国通报情况详表

其中：1 例违反 REACH 法规，为 4-氨基偶氮苯含量超标。

通报国	通报产品	通报原因	实施措施	照片
2. 西班牙	类型：灯串 产品：灯串 品牌：V&F 来源：中国	电击 闪烁单元和电缆接线处容易破裂，可使带电部件被接触，引起电击危险。 违反 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架	
3. 法国	类型：电子电气设备 产品：烤面包机 品牌：Techwood 来源：中国	电击 主接地端的机械阻力不足，可导致接地失效引起电击危险。 违反 LVD 指令和 EN 60335。	自愿撤架、召回以及销毁	
4. 西班牙	类型：灯串 产品：灯串 品牌：V&F 来源：中国	电击 闪烁单元和电缆接口处容易破裂，可使带电部件被接触，引起电击危险。 违反 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架	
7. 西班牙	类型：灯串 产品：灯串 品牌：未知	电击 闪烁单元的外壳极脆，容易破裂导致带电部件易接触引发电击危险。	当局责令撤架	

	来源：中国	违反 LVD 指令和 EN 60598。		
8. 塞浦路斯	类型：纺织服装/时尚配件 产品：儿童夹克 品牌：Hoholino 来源：中国	窒息 帽子部分的绳带设计容易引发窒息危险。 违反 EN 14682 对绳带的要求。	当局颁布临时禁令	
9. 塞浦路斯	类型：纺织服装/时尚配件 产品：女孩服装 品牌：Energetics 来源：中国	窒息 颈部的绳带设计容易引发窒息危险。 违反 EN 14682 对绳带的要求。	当局颁布临时禁令	
11. 德国	类型：玩具 产品：毛绒玩具 品牌：Bright Starts 来源：中国	化学危害 产品中 4-氨基偶氮苯的含量为 67mg/kg，超出 REACH 法规 30mg/kg 的限量要求。 违反 REACH 法规。	自愿撤架	
14. 西班牙	类型：灯串 产品：灯串 品牌：Docelar 来源：中国	电击 电缆接线处容易破裂导致带电部件可接触，引发电击危险。 违反 LVD 指令和 EN 60598。	当局责令撤架	
15. 法国	类型：玩具 产品：摇铃 品牌：Les comptoirs du 来源：中国	呛噎 产品存在易分离的小部件，恐被儿童误吞。 产品违反玩具安全指令和 EN 71-1。	自愿撤架并召回	
16. 芬兰	类型：通信和媒体设备 产品：平板电脑 品牌：HD Pad 来源：中国	电击 电源适配器有以下不足易引起电击危险： - 主绕组与副绕组的间隙及爬电距离不足； - 通过输出连接器可接触到未被固定到印刷电路板上的二次回路的导体终端； - 产品塑料外壳的耐火性能不够。 违反 LVD 指令和 EN 60950。	当局责令召回	

信息来源：http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=499

制作：杭州瑞旭产品技术有限公司